

NORME
INTERNATIONALE

ISO
3767-3

Deuxième édition
1995-02-15

**Tracteurs, matériels agricoles et forestiers,
matériel à moteur pour jardins et pelouses
— Symboles pour les commandes de
l'opérateur et autres indications —
Partie 3:
Symboles pour matériel à moteur pour jardins
et pelouses**

(standards.iteh.ai)

<https://standards.iteh.ai/en/standards/ISO-3767-3-1995/sist/f6bfc0ea-95bb-41c5-bcc9-c9bbcc8b0041/iso-3767-3-1995>

*Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden
equipment — Symbols for operator controls and other displays —
Part 3: Symbols for powered lawn and garden equipment*



Numéro de référence
ISO 3767-3:1995(F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 3767-3 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 23, *Tracteurs et matériels agricoles et forestiers*, sous-comité SC 14, *Commandes, symboles ou autres indications et manuels d'utilisation pour les opérateurs*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 3767-3:1988), dont elle constitue une révision technique et une extension.

L'ISO 3767 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Tracteurs, matériels agricoles et forestiers, matériel à moteur pour jardins et pelouses — Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres indications*:

- *Partie 1: Symboles communs*
- *Partie 2: Symboles pour tracteurs et machines agricoles*
- *Partie 3: Symboles pour matériel à moteur pour jardins et pelouses*
- *Partie 4: Symboles pour le matériel forestier*
- *Partie 5: Symboles pour le matériel forestier portatif à main*

L'annexe A fait partie intégrante de la présente partie de l'ISO 3767.

© ISO 1995

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case Postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

Tracteurs, matériels agricoles et forestiers, matériel à moteur pour jardins et pelouses — Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres indications —

Partie 3:

Symboles pour matériel à moteur pour jardins et pelouses

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 3767 établit les symboles à utiliser sur les commandes de l'opérateur et autres indicateurs sur le matériel à moteur pour jardins et pelouses tel que défini dans l'ISO 5395.

NOTE 1 L'avant-propos donne la liste des autres parties de la présente Norme internationale où peuvent être trouvés les symboles spécifiques à chaque matériel.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 3767. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente partie de l'ISO 3767 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 3461-1:1988, *Principes généraux pour la création de symboles graphiques — Partie 1: Symboles graphiques utilisables sur le matériel.*

ISO 3767-1:1991, *Tracteurs, matériels agricoles et forestiers, matériel à moteur pour jardins et pelouses — Symboles pour les commandes de l'opérateur et autres indications — Partie 1: Symboles communs.*

ISO 4196:1984, *Symboles graphiques — Utilisation des flèches.*

ISO 5395:1990, *Tondeuses à gazon à moteur, tracteurs de pelouse, tracteurs de jardin et de pelouse, tondeuses à usage professionnel, tracteurs de jardin et de pelouse avec équipements de tonte adaptables — Définitions, prescriptions de sécurité et modes opératoires d'essai.*

ISO 7000:1989, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Index et tableau synoptique.*

CEI 417:1973, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Index, relevé et compilation des feuilles individuelles, et ses compléments (CEI 417A:1974, CEI 417B:1975, CEI 417C:1977, CEI 417D:1978, CEI 417E:1980, CEI 417F:1982, CEI 417G:1985, CEI 417H:1987, CEI 417J:1990, CEI 417K:1991, CEI 417L:1993).*

3 Définition

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 3767, la définition donnée dans l'ISO 3767-1 s'applique.

4 Généralités

4.1 Les symboles doivent être tels qu'ils sont présentés dans les articles successifs de la présente partie de l'ISO 3767. Cependant, les symboles qui sont présentés sous forme de contour dans la présente partie de l'ISO 3767, peuvent être ombrés dans l'utilisation réelle pour la clarté de la reproduction et

pour améliorer la perception visuelle de l'opérateur, excepté dans le cas d'indication contraire notifiée pour les symboles individuels.

4.2 Les restrictions propres à certaines technologies de reproduction et de représentation peuvent nécessiter un épaississement du trait ou d'autres modifications mineures des symboles. De telles modifications sont acceptables si le symbole reste inchangé dans ses éléments graphiques de base et facilement perceptible par l'opérateur.

4.3 En outre, pour améliorer l'apparence et la perceptibilité d'un symbole graphique ou pour le coordonner avec la conception du matériel où il sera apposé. Il peut être nécessaire de changer l'épaisseur du trait ou d'arrondir les angles du symbole. Le dessinateur est normalement libre de faire de tels changements pourvu que les caractéristiques perceptibles essentielles du symbole soient conservées. Voir l'ISO 3461-1:1988, paragraphe 10.2.

4.4 Pour l'utilisation réelle, tout symbole doit être reproduit aussi grand que possible afin d'être facilement perceptible par l'opérateur. Voir l'ISO 3461-1 pour les directives relatives à la taille appropriée des symboles. Les symboles doivent être utilisés dans l'orientation représentée dans la présente partie de l'ISO 3767, à moins que des indications contraires soient notifiées pour les symboles individuels.

4.5 La plupart des symboles sont créés en utilisant une approche de montage globale dans laquelle différents symboles et éléments de symbole sont combinés d'une manière logique pour produire un nouveau symbole.

4.6 Si le symbole représente une machine ou des parties d'une machine en vue de côté, la machine doit être présumée comme se déplaçant de la droite vers la gauche dans la zone du symbole. Si le symbole représente une machine ou des parties d'une machine en vue de dessus, la machine doit être présumée comme se déplaçant de bas en haut dans la zone du symbole.

4.7 Les symboles sur les commandes et les indicateurs doivent présenter un bon contraste par rapport au fond. Un symbole clair sur un fond sombre est

préférable pour la plupart des commandes. Les indicateurs peuvent utiliser soit un symbole clair sur un fond sombre, soit un symbole sombre sur un fond clair, en fonction de l'alternative offrant la meilleure perception visuelle. Lorsqu'une image de symbole est inversée (par exemple, noir pour blanc et vice versa), cela doit être réalisé sur l'ensemble du symbole.

4.8 Les symboles doivent être situés sur ou à côté des commandes ou des indicateurs qu'ils identifient. Lorsque plus d'un symbole est nécessaire pour une commande, les symboles doivent être situés, par rapport à la commande, de manière que le mouvement de la commande vers un symbole produise l'action décrite par ce symbole.

4.9 Les flèches utilisées dans les symboles doivent être conformes aux prescriptions de l'ISO 4196. L'ISO 3461-1 doit être consultée pour les principes généraux de création des symboles.

4.10 Les numéros d'enregistrement ISO/CEI des symboles sont précisés dans la présente partie de l'ISO 3767. Les numéros d'enregistrement inférieurs à 5000 sont ceux de l'ISO 7000. Les numéros d'enregistrement supérieurs à 5000 sont ceux de la CEI 417.

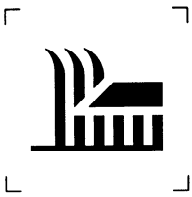
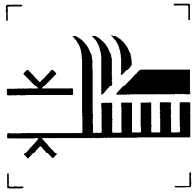
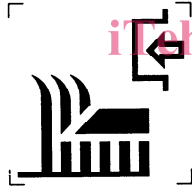
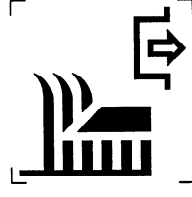
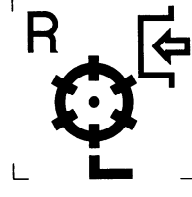
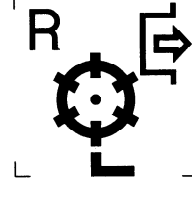
4.11 Dans la présente partie de l'ISO 3767, les symboles sont représentés à l'intérieur d'une grille carrée de 24 mm de côté (à 32 % de leur grandeur originale de la grille de base ISO). Les repères d'angle marquent les angles du carré de 75 mm de côté de la grille de base de l'ISO 3461-1. Les repères d'angle ne font pas partie du symbole mais sont représentés pour assurer une présentation uniforme de tous les symboles graphiques.

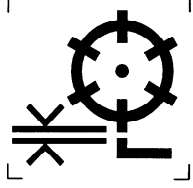

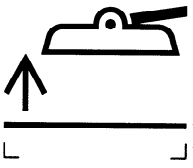
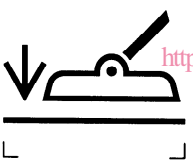
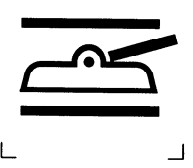

5 Couleur


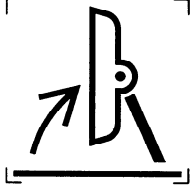
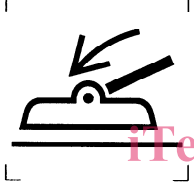
Lorsqu'elles sont utilisées sur des indicateurs lumineux, les couleurs suivantes ont comme signification:

- rouge: défaut ou sérieux dysfonctionnement; exige une attention immédiate;
- jaune ou ambre: en dehors des limites normales de fonctionnement;
- vert: conditions normales de fonctionnement.

6 Symboles pour le matériel utilisé pour couper l'herbe

Numéro du symbole	Forme/configuration du symbole	Description/application du symbole	Numéro d'enregistrement ISO/CEI
6.1		Organe de coupe — Symbole de base	0949
6.2		Organe de coupe — Réglage de la hauteur	0950
6.3		Organe de coupe — Embrayer	2109
6.4		Organe de coupe — Débrayer	2110
6.5		Cylindre — Marche arrière — Embrayer	2111
6.6		Cylindre — Marche arrière — Débrayer	2112


Numéro du symbole	Forme/configuration du symbole	Description/application du symbole	Numéro d'enregistrement ISO/CEI
6.7		Cylindre — Réglage de la coupe en marche	2113
6.8		Unité de coupe — Symbole de base [Le bras (support) de l'équipement peut être représenté dans n'importe quelle direction.]	2114
6.9		Unité de coupe — Relever [Le bras (support) de l'équipement peut être représenté dans n'importe quelle direction.]	2115
6.10		Unité de coupe — Abaisser [Le bras (support) de l'équipement peut être représenté dans n'importe quelle direction.]	2116
6.11		Unité de coupe — Bloquer [Le bras (support) de l'équipement peut être représenté dans n'importe quelle direction.]	2117
6.12		Unité de coupe — Libre [Le bras (support) de l'équipement peut être représenté dans n'importe quelle direction.]	2118

Numéro du symbole	Forme/configuration du symbole	Description/application du symbole	Numéro d'enregistrement ISO/CEI
6.13		Unité de coupe — Position de transport — Symbole de base [Le bras (support) de l'équipement peut être représenté dans n'importe quelle direction.]	2119
6.14		Unité de coupe — Relever en position de transport [Le bras (support) de l'équipement peut être représenté dans n'importe quelle direction.]	2120
6.15		Unité de coupe — Abaisser (depuis la position de transport) [Le bras (support) de l'équipement peut être représenté dans n'importe quelle direction.]	2121

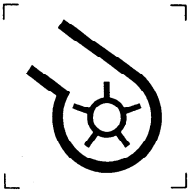
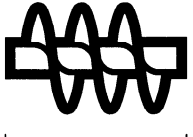

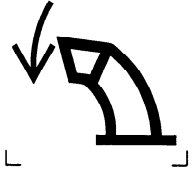
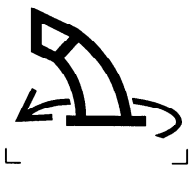
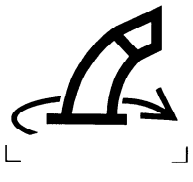
ISO 3767-3:1995

7 Symboles pour les motoculteurs

<http://www.iso.org/iso/catalog/standards/sist/f6bfc0ea-95bb-41c5-bcc9-c9bbcc8b0041/iso-3767-3-1995>

Numéro du symbole	Forme/configuration du symbole	Description/application du symbole	Numéro d'enregistrement ISO/CEI
7.1		Fraise de motoculteur — Symbole de base	2122

8 Symboles pour les fraises à neige

Numéro du symbole	Forme/configuration du symbole	Description/application du symbole	Numéro d'enregistrement ISO/CEI
8.1		Fraise à neige — Ventilateur de projection — Symbole de base	2123
8.2		Fraise à neige — Vis collectrice — Symbole de base	2124
8.3		Fraise à neige — Goulotte d'éjection — Réglage de la hauteur — Relever	2125
8.4		Fraise à neige — Goulotte d'éjection — Réglage de la hauteur — Abaisser	2126
8.5		Fraise à neige — Goulotte d'éjection — Rotation à gauche	2127
8.6		Fraise à neige — Goulotte d'éjection — Rotation à droite	2128





Annexe A (normative)

Symboles généraux donnés dans d'autres parties de l'ISO 3767

A.1 Domaine d'application

La présente annexe présente les symboles qui figurent dans d'autres parties de l'ISO 3767 et qui sont applicables au matériel à moteur pour jardins et pelouses. Au besoin, d'autres symboles donnés dans d'autres parties de l'ISO 3767 non représentés dans la présente annexe peuvent également être utilisés.

A.2 Symboles généraux

Numéro du symbole	Forme/configuration du symbole	Description/application du symbole	Numéro d'enregistrement ISO/CEI
A.2.1		Prise de force (p.d.f.) ISO 3767-3:1995 https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f6bfc0ea-95bb-41c5-bcc9-99bbcc8b0041/iso-3767-3-1995	1572 Extrait de l'ISO 3767-2
A.2.2		Arrêt d'urgence (Il convient que les couleurs à utiliser pour ce symbole soient, si possible, le blanc pour la bordure, le rouge pour le fond et le blanc pour les lettres.)	— Extrait de l'ISO 3767-5
A.2.3		Rapide	Exemple d'application Extrait de l'ISO 3767-1
A.2.4		Lent	Exemple d'application Extrait de l'ISO 3767-1